

报告编号：WH20250700026

安徽建工集团投资运营管理有限公司

泾县桃花潭服务区北加油站

新建项目安全技术意见书

(报批版)

[Redacted Content]

(建设单位公章)

2025 年 08 月

报告编号：WH20250700026

安徽建工集团投资运营管理有限公司
泾县桃花潭服务区北加油站
新建项目安全技术意见书

(报批版)

评价机构名称：安徽本质安全工程咨询有限公司

资质证书编号：APJ-(皖)-004

法定代表人：章亦军

项目负责人：郭宏山

技术负责人：崔鑫

评价机构联系电话：0566-2096587

(安全评价机构公章)

2025 年 08 月

编制说明

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站属新建项目，于 2025 年 04 月 18 日取得宣城市商务局项目规划确认函，取得中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复，位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区。

该新建加油站建成后经营的汽油、柴油属危险化学品，属危险化学品建设项目。依据安徽省原安全生产监督管理局《关于贯彻实施〈危险化学品建设项目安全监督管理办法〉的意见》（皖安监三〔2012〕34号）文件规定，该项目属第二类简化程序范围，需进行安全条件备案。文件规定备案材料需提供《新建项目安全技术意见书》，故安徽建工集团泾县高速公路有限公司委托我公司为其编制《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站新建项目安全技术意见书》（以下简称《新建项目安全技术意见书》）

本《新建项目安全技术意见书》主要内容包括正文、附件和附录三部分组成。正文部分有基本情况；危险、有害因素及程度的分析；安全生产条件分析；安全对策措施；结论与建议等章节。附件部分是报告编制过程中制作的图、表、文字；附录部分是收集的各种文件、示图等。

本报告已根据专家意见进行修改和完善。

安徽本质安全工程咨询有限公司

2025 年 08 月

目 录

第一章 建设项目基本情况	1
1.1 建设单位及项目简介	1
1.2 建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局	3
1.3 建设项目是否符合当地政府区域规划	3
1.4 建设项目选址是否符合相关标准	3
1.5 简述建设项目拟采用的主要技术、工艺，及其成熟可靠性	4
1.6 阐述建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存形式	5
1.7 项目主要装置、设备、设施情况	6
1.8 配套和辅助设施	7
1.9 评价依据及范围	7
第二章 项目涉及危险、有害因素及程度的分析	10
2.1 物质的危险、有害因素分析	10
2.2 危险有害物质特性及相关场所	11
2.3 工艺过程主要危险、有害因素分析	11
2.4 油罐、管线安装过程中主要危险、有害因素分析	15
2.5 车用尿素溶液、加注机主要危险有害因素分析	16
2.6 重大危险源辨识	17
2.7 定量、定性分析评价	18
2.8 分析评价结果	21
第三章 项目安全生产条件分析	23
3.1 建设项目外部情况	23
3.2 建设项目总平面布局情况	25
第四章 安全对策措施	30
4.1 选址、周边环境及总平面布置安全措施	30
4.2 埋地油罐、油管线及重点监管危险化学品的安全措施	30
4.3 加油岛及加油机安全措施	31
4.4 供配电及防雷防静电安全措施	32
4.5 消防安全措施	33
4.6 其他安全措施	34
第五章 结论与建议	35
附件一 安全评价方法介绍	37
F1.1 安全检查表法	37
F1.2 预先危险性分析概述	37
附件二 危险有害因素辨识	39
附件三 附图	43
附件四 附件材料清单	46
附 录：企业名称自主申报告知书、项目核准批复、土地批复文件、总平面布置图	

第一章 建设项目基本情况

1.1 建设单位及项目简介

安徽建工集团泾县高速公路有限公司位于安徽省宣城市泾县经济开发区财富东路与205国道交叉口向西100米，该公司成立于2022年12月14日，为其他有限责任公司，许可项目：从事建设工程施工；公路管理与养护；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；日用百货销售；机动车修理和维护；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

建设单位基本情况见表1-1。

表 1-1 建设单位基本情况表

建设单位	安徽建工集团泾县高速公路有限公司				
投资人	安徽建工集团泾县高速公路有限公司		联 系 人	许青山	
注册经营场所	安徽省宣城市泾县经济开发区财富东路与 205 国道交叉口向西 100 米		成立日期	2022 年 12 月 14 日	
公司类型	其他有限责任公司				
经营范围	许可项目：从事建设工程施工；公路管理与养护；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；金属材料销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；日用百货销售；机动车修理和维护；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。				
经营许可范围	从事建设工程施工；公路管理与养护；餐饮服务；住宿服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）				
联系人电话	13965146200	传 真		邮政编码	242500

建设项目基本情况见表1-2。

表 1-2 建设项目的基本情况表

企业名称自主申报告知书	安徽省市场监督管理局
项目名称	安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站
项目确认函	宣城市商务局（编号：皖 P[2025]001 号）
土地批复	自然资函[2023]652 号
投资单位及出资比例	安徽建工集团泾县高速公路有限公司全额投资
项目建设地点	安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区
项目备案规模及内容	新建项目内容包括：拟新建 3 座 30 立方米的双层承重汽油罐，2 座 30 立方米双层承重柴油罐，；设六枪三油品潜油泵加油机 2 台，四枪双油品潜油泵加油机一台。同时设置卸油和加油油气回收系统，总罐容积为 120 立方米，等级为二级加油站。
拟经营范围	成品油零售
设计单位	哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司（A123001270 甲级）

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站站址位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区，于 2025 年 04 月 18 日取得宣城市商务局新建项目确认函，取得中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复。相关备案、许可等资料复印件见附录。

根据宣城市商务局项目确认函，该拟新建项目内容及规模为：拟新建 3 座 30 立方米的双层承重汽油罐，2 座 30 立方米双层承重柴油罐，；设六枪三油品潜油泵加油机 2 台，四枪双油品潜油泵加油机一台。同时设置卸油和加油油气回收系统。

根据哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》，二层站房建筑面积 268 m²、罩棚投影面积 572m²， 30m³双层承重汽油罐 3 座（92#、95#和 98#）、30m³双层承重柴油罐 2 座，2 台六枪三油品潜油泵加油机、1 台四枪双油品潜油泵加油站，1 台尿素加注机、供配电等附属工程。油罐总容积 150m³，柴油折半后计入总容积 120m³。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 判定，该新建加油站等级为二级加油站。

建设内容及规模评价，依据哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》。

1.2 建设项目是否符合国家和当地政府产业政策与布局

该站属新建项目，取得了宣城市商务局规划确认函。符合《宣城市“十四五”成品油零售网点布局规划》，符合国家和当地政府产业政策与布局。

1.3 建设项目是否符合当地政府区域规划

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站项目，已取得中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复，位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区，符合当地政府产业区域规划。

1.4 建设项目选址是否符合相关标准

建设项目选址符合性检查见表 1-3。

表 1-4 建设项目选址符合性检查

序号	检查内容	依据	实际情况	检查结果
1	国家对危险化学品的生产、储存实行统筹规划、合理布局。地方人民政府组织编制城乡规划，应当根据本地区的实际情况，按照确保安全的原则，规划适当区域专门用于危险化学品的生产、储存	《危险化学品安全管理条例》第 11 条	已取得中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复	符合
2	汽车加油加气加氢站的站址选择，应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 4.0.1 条	已取得项目备案及中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复，外部安全间距符合要求，具体见表 3-2	符合
3	在城市中心区内不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG 加气母站。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-20102 第 4.0.2 条	不在城市中心区内，二级加油站	符合
4	城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 4.0.3 条	不在城市建成区内	符合

序号	检查内容	依据	实际情况	检查结果
5	加油站、各类合建站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距不应小于表 4.0.4 的规定。	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 4.0.4 条	外部安全距离满足规范要求	符合
6	危险化学品生产装置或者储存数量构成重大危险源的危险化学品储存设施（运输工具加油站、加气站除外），与下列场所、设施、区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设施、区域。	《危险化学品安全管理条例》第 19 条	经辨识不构成危险化学品重大危险源，具体见报告 2.4	符合
7	架空电力线路不应跨越汽车加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 4.0.12 条	不跨越	符合
8	地震断层及地震基本烈度高于 9 度的地震区	《化工企业总图运输设计规范》GB 50489—2009 第 3.1.13 条	地区地震烈度 6 度	符合
9	不应位于很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段	《工业企业总平面设计规范》GB 50187—2012 第 3.0.14 条	非此类土壤	符合
10	不应位于有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段	《工业企业总平面设计规范》GB 50187—2012 第 3.0.14 条	无此类危害地段	符合
11	不应位于采矿陷落（错动）区地表界限内	《工业企业总平面设计规范》GB 50187—2012 第 3.0.14 条	非陷落（错动）区	符合

经检查，该新建项目选址及外部安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 等法规、标准、规范要求。

1.5 简述建设项目拟采用的主要技术、工艺，及其成熟可靠性

1.5.1 油罐储油系统

依据哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》，该新建项目

拟设 30m³ 双层承重汽油 3 座， 30m³ 双层承重柴油 2 座， 承重罐设在罩棚下两六枪加油机之间，油罐上方量油口、进出油管道、通气管等均集中设置在人孔盖上，人孔盖在操作井内，油罐采用防腐和防静电接地。采用密闭卸油方式。每只油罐上方均设置通气管，卸车点设在站房的南侧，通气管沿罩棚立柱向上敷设，管口高出罩棚的顶面 2.2m，卸油设置油气回收系统，油罐设置远传液位计显示及泄漏检测报警，每只进油管设置防溢流阀。油罐储油系统拟采用的主要技术、工艺及其设施设备成熟可靠，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定。

1.5.2 加油系统

依据哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站（总平面布置图），罩棚下设置潜油泵加油机 3 台。设置加油油气回收系统。加油系统由加油机、IC 卡管理系统等组成。加油机、电气控制箱通过电力电缆线和信号电缆线连接成一个加油系统。每台加油机及营业厅设紧急切断按钮，加油系统拟采用的主要技术、工艺及其设施设备成熟可靠，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定。

1.5.3 工艺流程图及上下游生产关系图

1.6 阐述建设项目涉及的主要原辅材料和品种名称、数量、储存形式

主要原辅材料和品种名称、数量、储存形式见表 1-5。

表 1-5 主要原辅材料和品种名称、数量、储存形式

■	■	■	■	■	■
I	■	■	■	■	■
I	■	■	■	■	■

I						I
---	--	--	--	--	--	---

1.7 项目主要装置、设备、设施情况

主要生产、储存装置、设备、设施见下表。

表 1-6 主要装置、设备、设施表

I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		
I		I	I		

表 1-7 拟配主要安全设施设备

I			
I			
I			
I			
I			
I			
I			
I			
I			
I			

■	■		■
---	---	--	---

1.8 配套和辅助设施

需要的配套和辅助设施主要有供配电装置、网络通讯设施、消防设施等。

1. 供配电

该站用电接服务区变压器，通过埋地电缆接入站房配电间内总配电箱，低压配电系统接地形式采用 TN-S 系统，配电电压为 AC380/220V，总配电箱引出的配电线路和分支线路，PE 线与 N 线分开设置。

2. 消防

配置的有灭火器、灭火毯、消防沙等，加油站内已配备。

3. 通风

设置该站室外罩棚之下，自然通风良好。

4. 道路及场平

在罩棚下地面及车行场地应为混凝土地面，站内路面应以不大于 8% 的坡度坡向站外公路。

1.9 评价依据及范围

1.9.1 编制依据

表 1-8 安全评价依据

名称	文号或标准号
一、法律、法规	
《中华人民共和国安全生产法》	国家主席令第 88 号 2021 年修改
《中华人民共和国消防法》	国家主席令第 81 号 2021 年修改
《中华人民共和国职业病防治法》	国家主席令第 52 号 2018 第 24 号修正

《中华人民共和国水污染防治法》	主席令第 87 号 2017 年修正
《安徽省安全生产条例》	安徽省人民代表大会常务委员会公告第 24 号
国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知	国发〔2018〕22 号
《危险化学品安全管理条例》	国务院令第 591 号 2013 第 645 号修改
《危险化学品目录》（2015）版	原国家安全生产监督管理总局等十部门 2015 年 第 5 号；2022 年调整版
《危险化学品目录(2015 版)实施指南(试行)》	原安监总厅管三〔2015〕80 号
《中华人民共和国应急管理部关于调整柴油危险化学品属性的公告》	2022 年第 8 号
《应急管理部办公厅关于认真做好柴油安全许可有关工作的通知》	应急厅函〔2022〕317 号
《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》	中华人民共和国住房和城乡建设部第 58 号令
《生产安全事故应急预案管理办法》	原安监总局令第 88 号（应急管理部令第 2 号修改）
原国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见	原安监总管三〔2013〕88 号
《生产经营单位安全培训规定》	原国家安全生产监督管理总局令第 3 号, 2015 年总局令第 80 号修订
《危险化学品建设项目安全监督管理办法》	原国家安全生产监督管理总局令第 45 号, 2015 年总局令第 79 号修订
《危险化学品经营许可证管理办法》	原国家安全生产监督管理总局令第 55 号, 原国家安全监管总局令第 79 号修订
《防雷减灾管理办法》	气象局令第 20 号
发展改革委修订发布《产业结构调整指导目录 2024 年本》	中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 7 号（2023 年 12 月修订）
《安徽省防雷减灾管理办法》	安徽省人民政府令第 182 号
二、标准规范	
《汽车加油加气加氢站技术标准》	GB 50156-2021
《加油站作业安全规范》	AQ3010-2022
《建筑设计防火规范》	GB 50016-2014（2018 年版）

《建筑物防雷设计规范》	GB 50057-2010
《通用用电设备配电设计规范》	GB 50055-2011
《爆炸危险环境电力装置设计规范》	GB 50058-2014
《危险化学品重大危险源辨识》	GB 18218-2018
《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》	GB /T29639-2020
《汽车加油加气站消防安全管理》	XF/T3004-2020
《柴油机发动氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）》	GB 29518
《柴油机选择性催化还原（SCR）系统用尿素溶液加注装置》	JB/T 13050
《标识溶液加注机校准规范》	JJF（京）54-2018
《危险化学品企业特殊作业安全规范》	GB 30871-2022
《车用汽油》	GB 17930-2016
《车用柴油 第1号修改单》	GB 19147-2016/XG1-2018
《有限空间安全管理技术规范（安徽省安全生产协会）》	T/AHPAWS 02—2021

1.9.2 评价范围

本新建项目安全技术意见书评价对象为安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站拟新建项目。

评价范围为该拟新建加油站至本次评价时的外部环境、总平面布置、工艺装置、储存设施、辅助生产设施。

第二章 项目涉及危险、有害因素及程度的分析

2.1 物质的危险、有害因素分析

本新建项目建成后经营所涉及的危险物质包括：汽油、柴油。

根据《危险化学品目录》（2022 版）辨识，本新建项目经营的汽油（1630）、柴油（1674）属于危险化学品，不涉及剧毒化学品。

根据《各类监控化学品名录》（工业和信息化部令第 52 号）进行辨识，本新建项目不涉及监控化学品。

依据《易制毒化学品的分类和品种目录》（2018 版）辨识，本新建项目不涉及易制毒化学品。

根据《首批重点监管的危险化学品名录》、《第二批重点监管危险化学品名录》进行辨识，本新建项目汽油为首批重点监管的危险化学品。

根据《易制爆危险化学品名录》（2017 年版）（公安部），本新建项目不涉及易制爆危险化学品。

根据《特别管控危险化学品目录（第一版）》应急部等四部门 2020 第 3 号，该加油站汽油为特别管控危险化学品。

汽油、柴油的理化性能指标、危险特性、涉及场所汇总于表 2-1、表 2-2（具体见附件一）。

表 2-1 物理想化性能指标、危险特性汇总

序号	危险化学品名称	危险化学品序号	化学品理化性能和毒性指标					火灾危险性	危险性类别
			状态 (气、固、液)	闪点 ℃	爆炸极限 (V%)	毒性			
						LD50	LC50		
1	汽油	1630	液体	-46	1.4-7.6	67000 mg/kg(小鼠经口)	103000mg/m³, 2h(小鼠吸入)	甲类	见本表后注
2	柴油	1674	液体	55≤ 闪点 ≤75	0.7-5.0	无资料	无资料	丙类	易燃液体类别 3

注：易燃液体,类别 2*、生殖细胞致突变性,类别 1B、致癌性,类别 2、吸入危害,类别 1、危害水生环境-急性危害,类别 2、危害水生环境-长期危害,类别 2。

2.2 危险有害物质特性及相关场所

表 2-2 物质危险特性及相关场所表

序号	物质名称	危险化学品序号	危险特性	相关场所
1	汽油	1630	燃烧、爆炸、中毒	加油、卸油、罐区
2	柴油	1674	燃烧、爆炸、中毒	加油、卸油、罐区

2.3 工艺过程主要危险、有害因素分析

本新建项目危险物质主要为汽油和柴油，其工艺过程中主要危险、有害因素是火灾、爆炸和车辆伤害等。

2.3.1 火灾、爆炸

经营的油品中汽油及柴油具有易燃易爆性、易挥发性、流动性、毒性等特点，因此火灾爆炸就构成了加油站最主要的危险因素。

1. 加油时易发生火灾爆炸

加油时，如油气回收装置使用不正确（加油枪密封圈与油箱口未紧密接触），大量油蒸气从油箱口（或其它容器口）处外泻，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可导致火灾爆炸。加油管线如长期拖地或经常缠绕均可加速加油管线的损坏；油管线长期拉动会导致管线与管线、管线与枪头连接处松动或密封损坏；加油过程中设备、管道破损、加油枪及管线出现泄漏均可引起火灾爆炸。

2. 清罐时易发生火灾爆炸

在加油站油罐清洗作业时，由于未彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾爆炸。

3. 量油时易发生火灾爆炸

按规定，油罐车送油到站后应静置稳油 5min，待静电消除后方可开盖量

油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质(铜质)镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸；在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气引起火灾爆炸。

4. 卸油过程中的火灾爆炸

加油站卸油的方法，大多是利用槽车与地下油罐的高位差自流卸油。也有少数是利用槽车的油泵卸油。不论采取什么方式，汽车油槽车向地下油罐卸油的过程都属于有火灾危险的操作过程。这些火灾危险性主要体现在以下几点：

(1) 卸油过程中含有大量的油蒸气从油罐中逸出。每向油罐卸 1m^3 油就有 1m^3 油蒸气逸出。这些油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，达到其爆炸极限时碰到火源就会发生燃烧爆炸。如卸油油气回收系统工作不正常、油气回收管连接不良等，油蒸气逸出外界环境遇到点火源极易发生爆炸事故。

卸油时槽车未与专用静电接地装置相连接，将存在静电危害。

卸油后静止时间如没有达到规定时间开始加油，因卸油时产生的静电没有完全消除，易发生静电火花引起的火灾爆炸事故。

(2) 汽油泄漏后，常温下就很快挥发为汽油蒸气，汽油蒸气比空气重，扩散范围大，并且顺着低洼处流动，易形成爆炸性混合气体，如遇点火源将极易发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。

(3) 汽油蒸气发生燃烧爆炸所需要的点火能量非常小。据科学测定，汽油蒸气与空气混合后形成的爆炸性混合气体，其点火能量只有 0.3mJ 。也就是说，汽油蒸气达到爆炸极限后，无意中产生的电火花、静电火花，如使用手机、电话机或者化纤衣服的摩擦等，都可能引起燃烧爆炸。

5. 其他原因引起的火灾危险

(1) 生产、生活用火失控、油罐、管道渗漏、雷击、引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内，非作业火灾、非油品火灾（充电车辆、尿素溶液等）如

不能迅速控制会蔓延至罐区、加油区，形成油品火灾爆炸事故，造成重大损失。

(2) 站内设备、设施检修时动火作业不当。检维修过程中设备迁卸、焊接作业均会产生火花，设备、设施没有清洗干净，或靠近储油设施，均极易发生火灾，甚至爆炸事故。

(3) 电气设备故障、失爆、线路老化、短路产生电火花而引起的火灾、爆炸。

(4) 防雷设施不完善，雷击引起火灾、爆炸。

(5) 进站加油、加尿素车辆与卸油车辆发生碰撞、在站内进行维修作业；外来人员在站内吸烟、使用手机等。

(6) 该新建项目周边为竹林、灌木，由于竹叶、树枝、树叶堆积物自燃、雷电引燃、人为引燃等因素影响，均会引起山火。

2.3.2 车辆伤害

该新建项目建成后，进站加油车辆、油罐槽罐车等相互间存在交叉作业的可能，如驾驶员违章作业、站道抢行、车辆故障（制动失灵）；视野受限（被前面车辆遮挡）；标识不清等，有可能发生车辆伤害。

2.3.3 中毒窒息

主要存在于检修过程中，加油站检修特别是进入受限空间如油罐、化粪池、隔油池作业，未进行置换、吹扫等处理，易发生中毒窒息事故。

该新建项目采用潜油泵技术，潜油泵安装在操作井内，操作井深度大于1.2米属受限空间，人员进入检查维修作业前未进行置换、吹扫等处理，易发生中毒窒息事故。

2.3.4 触电

触电事故是电能作用于人体所造成的意外灾害，事故可能造成人身伤亡和设备、设施的损坏。安装、试验、运行、维修、操作中的失误都可能导致电气安全事故。

触电事故可导致人身伤亡、设备毁坏、火灾、爆炸、停电等多种危险。另外，若电气设备、线路存在缺陷，使用或检修过程中绝缘损坏漏电，检修作业安全距离不够，停、送电失误等均可能导致触电伤害事故。

电气设备线路绝缘损坏、线路短路，或没有按规定设置漏电保护器，防爆场所电器设备、线路、照明等不符合防爆要求，还可能产生电器火花而引起火灾爆炸事故。

加油站正常运营以及检修时，因管理、防护不当等，均容易产生触电事故。

2.3.5 坍塌

夏季雷暴天气大风、冬季大雪均可能造成罩棚坍塌。大风可能造成罩棚损坏。

2.3.6 高处坠落

主要存在于站房、罩棚检维修过程中，登高工器具每次使用前必须进行全面检查，对登高过程全程监护，高处作业时必须正确使用安全带（绳），严禁使用非载人机械载人从事高处作业，遇有六级及以上大风或恶劣气候时应停止高处作业。

2.3.7 物体打击

加油站物体打击主要存在于以下情形：

罩棚顶和站房检维修时，作用点下方未设置安全警戒线，工器具或物料坠落伤人。

2.3.8 受限空间作业危险性分析

依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》GB 30871-2022，本项目地下储罐、操作井、油水分离池和化粪池，属于与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，有毒有害、易燃易爆物质容易积聚或者氧含量不足的空间，为受限空间场所。

风险消减及控制措施：进场前组织安全教育与培训；办理《受限空间作业许可证》；检测仪检测油气浓度；不得在无监护人的情况下作业。

2.3.9 其它

夏季高温会加速油品的挥发，会使密闭的油罐、槽车内压增大而引起火灾爆炸等。雷雨天气卸油存在雷击危险。

加油站施工建设及设备安装过程中，涉及到基础开挖、起重作业、高处作业、露天作业、动火等危险作业，存在发生坍塌、起重伤害、高处坠落、火灾爆炸、高低温及其他危险有害因素。

2.4 油罐、管线安装过程中主要危险、有害因素分析

1. 施工作业过程危险性分析

项目施工阶段和设备调试阶段存在车辆伤害、触电、机械伤害、起重伤害、高处坠落、建筑物坍塌以及职业危害等。

项目设备、设施安装、起吊时，还可能发生起重机械侧翻、起重臂断裂、高处坠落等以外事故。同时，施工队伍相互间交叉作业，没有按规定签订安全管理协议，明确各方的安全责任，往往使事故更容易发生。

项目施工建设和设备调试期间是各类事故高发阶段，有些意外事故往往是人们现有水平难以预料的，因此设计单位、施工单位和建设单位对此应给予高度重视，采取行之有效的安全措施，防止事故发生。

因此，建设单位应采用有施工资质的单位进行施工，施工前应编制完善的施工方案，施工过程中安排专人进行施工管理，要采取符合标准的安全技术措施和劳动保护。

2. 施工过程中罐区开挖、管线安装作业

罐区开挖需做好防护工作，编制施工方案，可采用支护等保护措施。

建设过程中，若施工单位无资质，施工前未编制完善的施工方案，施工过程中管理不善，安全技术措施和劳动保护采用不当，亦有可能导致火灾等安全事故的发生。因此，建设单位应采用有施工资质的单位进行施工，施工前应编制完善的施工方案，罐池开挖时需对基础进行支护等保护措施。施工过程中安排专人进行施工管理，要采取符合标准的安全技术措施和劳动保护。

2.5 车用尿素溶液、加注机主要危险有害因素分析

车用尿素溶液是用不含其他任何添加物的高纯尿素和纯水一起配制的溶液，原料为车用尿素专用原料和超纯水，该溶液中尿素含量为 32.5%（质量分数），有淡淡的氨水气味，按分类属最低风险的可运输液体。

1、车用尿素溶液一般情况下对人体及环境没有危害的，如接触皮肤只需用大量肥皂水或清水冲洗；如不幸溅入眼中，翻开上下眼睑，用清水冲洗；若被大量吞服，则需就医。高温环境下车用尿素溶液可能会游离出氨气，氨对接触皮肤组织都有腐蚀和刺激作用，长期接触氨气，部分人可能会出现皮肤色素沉积或手指溃疡等症状，出现这种情况，则需要去医院就医。

2、加注机用电或维修过程，未按规定操作，引起的触电事故。

管线长期拉动会导致管线与管线、管线与枪头连接处松动或密封损坏；加注过程中设备、管道破损、加注枪及管线出现泄漏均可引起火灾事故。

柴油货运车辆不按规定路线行驶（从出口进）；站内超速；车辆故障（制动失灵）；视野受限（被前面车辆遮挡）；标识不清等，均易造成车辆伤害。

柴油货运车辆加注车用尿素溶液时，如不熄火易造成火灾、爆炸事故。

2.6 重大危险源辨识

1 辨识依据

依据：《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）

2 重大危险源类别

根据依据，重大危险源的类别有：危险化学品类。

3 单元（系统）划分

依据 GB 18218-2018 第 3.2 条规定，单元划分为生产场所和储存场所，根据本项目储罐区为储存单元，不涉及生产单元。

4 可能构成重大危险源的物质

本项目涉及可能构成重大危险源的危险化学品为汽油、柴油。

5 关于物质构成重大危险源临界量及实际储存量

根据 GB 18218-2018 中规定的物质临界量及多种危险物质共贮辨识方法来确认。汽油密度取 0.73t/m^3 ，临界量为 200t。柴油密度取 0.84t/m^3 ，临界量参照易燃液体取 5000t。储存单元汽油罐容积 90m^3 ，柴油罐容积 60m^3 ，考虑状态为最大可能储量（充装系数 1 时），重大危险源辨识过程及结果见下表 2-3。

表 2-3 危险物质类重大危险源辨识表

单元	物质	临界量 Q_t	存量 q_t	q/Q	辨识结果
储存单元	汽油	200	65.7	$65.7/200+50.46/5000=0.34 < 1$	不构成重大危险源
	柴油	5000	50.4		

6. 重大危险源辨识结果

经辨识，本拟新建项目储存单元不构成危险化学品重大危险源。

2.7 定量、定性分析评价

2.7.1 拟新建项目固有危险程度定量分析评价

1、具有爆炸性的化学品的质量及相当于梯恩梯（TNT）的摩尔量

本拟新建项目中汽油储罐总容积 90m^3 ，柴油储罐总容积 60m^3 ，充装系数按 1 计，汽油密度取 $730\text{kg}/\text{m}^3$ ，柴油密度取 $840\text{kg}/\text{m}^3$ ，则汽油储量 65700kg ，柴油储量 50400kg ，其蒸气具有爆炸性。

TNT 当量计算按下式：

$$\text{相当质量: } W_{\text{TNT}} = \alpha W_f Q_f / Q_{\text{TNT}} \times 1.8$$

$$\text{相当摩尔量: } N_{\text{TNT}} = W_{\text{TNT}} / 0.227$$

式中 α : 蒸汽云当量系数取 4%;

W_f : 易燃易爆物质总质量, kg

Q_f : 物料的燃烧热 (kJ/g)，汽油燃烧热 $43.73\text{kJ}/\text{g}$ 、柴油燃烧热 $44.8\text{kJ}/\text{g}$

Q_{TNT} : 爆燃系数 4520

相当于 TNT 当量计算结果见表 2-4。

2、具有可燃性的化学品的质量及燃烧后放出的热量

汽油、柴油为可燃性化学品，其燃烧后放出的热量计算结果见表 2-4。

3、具有毒性的化学品的浓度及质量

本新建项目不涉及毒性化学品。

4、具有腐蚀性的化学品的浓度及质量

本新建项目不涉及腐蚀性化学品。

表 2-4 固有危险程度定量分析结果

作业场所	化学品名称	爆炸性化学品		可燃性化学品		毒性化学品		腐蚀性化学品	
		质量(kg)	相当于 TNT 量(kg)	质量(kg)	燃烧后放出的热量(KJ)	浓度(%)	质量(t)	浓度(%)	质量(t)
储油区	汽油	65700	201610	65700	2.84×10^9	/	/	/	/
	柴油	50400	158445	50400	2.27×10^9	/	/	/	/

2.7.2 固有危险程度的定性分析评价

根据同类型加油站既往事故案例，加油站发生最严重的事故是油罐区和卸油时的罐车油罐发生火灾爆炸事故，因此油罐区和油罐车火灾爆炸的危险等级也最高，其次加油机、油管线、加油区、卸加油过程等也是造成加油站重大事故的原因。依据预先危险性分析方法，具体分析结果见表 2-5：

表 2-5 加油站固有危险程度分析归纳表

序号	作业场所	危险、有害因素	产生原因	危险等级
1	埋地储油罐区（包括通气管、人孔盖部位）	汽、柴油燃爆	油罐及配套设备、设施缺陷	IV
			腐蚀引起的泄漏	
			违章动火	
			漫灌造成的溢油	

			油罐上浮	
2	加油机（机内）	汽、柴油燃爆	加油机设备、设施缺陷	IV
			管道跑冒滴漏	
			防爆电器失效	
			静电危害	
3	油管线（管线区域）	汽、柴油燃爆	腐蚀引起管道泄漏	III
			静电危害	
			违章维修动火	
4	卸油作业区（卸油油罐车停车场 地、密闭接头接口部位）	汽、柴油燃爆	卸油管道快速接头松动漏油	IV
			车辆伤害	
			静电危害	
			漫灌	
5	加油作业区（罩棚区、油枪操作）	汽、柴油燃爆	汽、柴油泄漏	III
			车辆事故	
			静电危害	
6	进出站通道、站内	车辆伤害	车辆进出	II
7	供配电装置、供配线路	触电	违章操作、电器设备线路漏电	II
8	站房-营业室	火灾	违章操作、电器设备故障	II
9	埋地储油罐、操作井（有限空间）	中毒窒息	清洗、检修	IV
10	加油站整个站区	自然灾害	雷电	III- II
			高温天气	II
			暴雨、冰雹、大雪等	III

2.7.3 尿素加注机

新设的加注机拟采用防爆型分体式车用尿素加注机由正规合格厂家生产，采用防爆型设计要求，符合生产企业行业标准。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.6 条规定符合防爆要求的设备，在进行平面布

置时可按柴油加油机对待。

车用尿素溶液经闭杯闪点测试，在 70 度下没有发生闪燃，表明该货物，不属于爆炸品；不属于第 3 类易燃液体。对照《危险化学品目录》（2022 年调整版），加注机使用的车用尿素溶液不属于危险化学品，所以不构成危险化学品重大危险源。

2.8 分析评价结果

根据以上定量、定性分析评价结果说明，由于汽、柴油的相当于 TNT 当量较大，燃烧后放出的热量大，固其燃爆危险性最大。

加油站如发生爆炸属化学爆炸。化学爆炸是由于物质的急剧氧化或分解，使温度、压力增加或二者同时增加形成的，破坏力强。波及范围广，爆炸后极易引发火灾。加油站发生的爆炸一般是由于汽油挥发蒸气与空气混合后遇火源形成的，因此需要同时具备在爆炸极限范围内的混合气体和点火源这两个条件。汽油爆炸极限 1.4%–7.6%，加油站可燃性气体和蒸气包括汽油挥发出的蒸气，柴油在温度较高时也能挥发出蒸气。

加油站爆炸性气体混合物的形成：加油站在运油槽车卸油、油罐储油等环节中不可避免地会造成油气挥发。昼夜温差引起的油罐体积收缩和扩张也会造成油气挥发，有的加油站油罐放散管高度不足，甚至还有仅仅高出地面，阻火器、呼吸阀混用。当散发到空气中的油气聚集到爆炸极限时，遇着火源就会发生爆炸。

火种是引起燃烧爆炸的又一个要素。通常的火种除了电火花、人为带来的火种外，还有静电火花，如高速流动的汽油与管壁之间摩擦静电。

避免加油站火灾爆炸事故的发生，唯有防止形成爆炸性气体混合物，杜绝点火源的出现，降低火灾爆炸危险。因此，严格防范汽、柴油的燃爆，对加油站的安全生产显得尤为重要。

经对该拟建加油站危险有害因素分析辨识，汇总于表 2-6。

表 2-6 主要危险、有害因素所在场所、部位汇总表

危险、有害因素 场所、部位	火灾	爆炸	中毒窒息	触电	物体打击	坍塌	淹溺	机械伤害	车辆伤害	高处坠落	粉尘	噪声危害
罐区	▲	▲	▲	▲		▲			▲			
加油区	▲	▲	▲	▲	▲				▲			
罩棚				▲		▲				▲		
站房	▲			▲	▲					▲		
配电间及用电场所	▲			▲	▲				▲			
站内道路					▲			▲	▲			

注：表中“▲”表示该场所存在此种危险、有害因素

第三章 项目安全生产条件分析

3.1 建设项目外部情况

3.1.1 当地自然条件对建设项目安全生产的影响和安全措施是否科学、可行

1、当地自然气候条件

泾县地处皖南山区，属北亚热带南缘，中亚热带北缘地带，东南隔宁国、绩溪与浙江相望，近东南沿海。境内东南为黄山余脉，西北为丘陵，中部为河谷。属北亚热带季风湿润气候区。四季分明，日照充足，雨量充沛，无霜期长。年平均气温 15.4℃，年平均降水量 1500mm，集中在 5~7 月，主导风向为东风。

2、自然条件危害因素分析

根据以上本地自然条件现状，本项目主要受自然条件危害因素有雷电、暴风雨雪和高温。其主要危害作用为：

（1）雷电危害：直击雷造成的电效应、热效应和机械力效应危害，间接雷电引起的静电感应和电磁感应危害，雷电波侵入危害及防雷装置上的高电压对建筑物的反击作用，都有可能造成易燃易爆物品爆炸或着火。

（2）地震（小概率事件）：发生地震时加油机、管线、储罐等遭到破坏可能带来燃烧、爆炸和有毒介质泄漏蔓延，引起火灾、爆炸、中毒等次生灾害。地震时建（构）筑物倒塌，会给避震和抢险救灾带来困难，造成严重的人员伤亡。

（3）暴风雨、大雪、大风：可造成罩棚倒塌、内涝等，进而造成油品外泄引起火灾爆炸事故。

(4) 高低温：极端温度可能对加油人员可能造成高低温危害。高温还加速油品蒸发，进而引发火灾爆炸事故。

3、评价结果分析

当地的自然条件满足该加油站建设的要求，但偶然的恶劣气象条件，可能对加油站的安全生产造成一定影响。

针对以上的分析，项目实施过程中应落实安全设施设计及本《安全技术意见书》提出的安全对策措施中相关的安全设施及措施，以提高项目的本质安全程度。

3.1.2 建设项目周边重要场所、区域及居民分布情况，建设项目的设施分布和连续生产经营活动情况及其相互影响情况，安全防范措施是否科学、可行

依据项目备案地址、土地征收批复、坐落地址及哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》，安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区，坐北朝南，进出口与南侧高速公路相邻；东侧为综合楼，西侧为空地，北侧外为机修间和货车停车区。周边 50m 范围内无其他商业中心、公园等重要场所。

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面设计，罩棚位于站区中央，罩棚下设 3 个加油岛和一个承重油罐区（3 座 30m³汽油罐、2 座 30m³柴油罐），通气管设在罩棚立柱上，站房设在站区北侧，卸油口设在站房北侧。采用密闭卸油方式，设置卸油、加油油气回收装置，设卸油车辆防静电接地装置，每只油罐通气管均独立设置，管口设阻火器；站房、油罐、加油机、供配电、输油管线的防雷、防静电、消防设计、外部安全间距等安全防范措施符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB

50156-2021 规范要求，加油站的生产经营活动与周边环境相互影响较小，安全防范措施科学、可行。

3.2 建设项目总平面布局情况

3.2.1 建设内容（包括建筑面积、火险划分、耐火等级、间距等）

依据哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》：

1、建（构）筑物面积、火灾类别、耐火等级情况见表 3-1。

表 3-1 主要建（构）筑物情况表

序号	名称	结构形式	火灾危险类别	耐火等级	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	备注
1	站房	框架结构	民建	二	134	268	2F
2	罩棚	钢结构	甲类	二	572	286/占地面积一半	1F
3	罐区	钢混	甲类		3 座 30m ³ 汽油罐、2 座 30m ³ 柴油罐		埋地
4	实体围墙	砖混	民建	二	H2. 2m		服务区共用
5	加油岛	砖混	甲类		3 座	/	

2、外部安全间距

该拟新建加油站设置汽油卸油油气回收系统和加油油气回收系统，加油站等级二级站。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定，汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距检查评价见表 3-2、3-3。

表 3-2 汽油（柴油）设备（有油气回收系统）与站外建（构）筑物的安全间距（m）

	埋地油罐 (二级站)		通气管管口		加油机		尿素加注机		检查结果
	标准值	设计值	标准值 m	设计值	标准值	设计值	标准值	设计值	
重要公共建筑物	35 (25)	--	35(25)	--	35 (25)	--	25		/
明火地点或散发火花地点（北侧机修间）	17.5 (12.5)	68.1 (68.1)	12.5 (10)	64.9 (64.9)	12.5 (10)	65 (89.1)	10	89.1	符合

民用建筑保护类别	一类保护物	14 (6)	--	11 (6)	--	11 (6)	--	6		/
	二类保护物 (东侧综合楼)	11 (6)	38.6(49.5)	8.5 (6)	44(51)	8.5 (6)	47.6(47.6)	6	42.7	符合
	三类保护物	8.5 (6)	--	7 (6)	--	7 (6)	--	6		/
甲、乙类物品生产厂房、库房和甲乙类液体储罐		15.5 (11)	--	12.5 (9)	--	12.5 (9)	--	9	--	/
丙丁戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及单罐容积不大于 50m ³ 的埋地甲乙类液体储罐		11 (9)	--	10.5 (9)	--	10.5 (9)	--	9	--	/
室外变配电站		15.5 (12.5)	--	12.5 (12.5)	--	12.5 (12.5)	--	12.5	--	/
铁路、地上城市轨道交通线路		15.5 (15)	--	15.5 (15)	--	15.5 (15)	--	15	--	/
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路(高速公路)		5.5 (3)	32.9 (32.9)	5 (3)	42.6 (42.6)	5 (3)	18.3 (18.3)	3	18.3	符合
城市次干路、支路和三级公路、四级公路		5 (3)	--	5 (3)	--	5 (3)	--	3		/
架空通信线		5 (5)		5 (5)		5 (5)		5	--	/
架空电力线路	无绝缘层	1.0 (0.75) H, 且 ≥6.5	--	6.5 (6.5)	--	6.5 (6.5)	--	6.5	--	/
	有绝缘层	0.7 (0.5) H, 且 ≥5	--	5 (5)	--	5 (5)	--	5	--	/
注: 1. 标准值根据 GB 50156-2021 第 4.0.4 条规定; 表中检查结果为 “/” 该项不涉及; 括号内数据指柴油设备; 2. 综合楼根据 GB 50156-2021 第 5.0.10 条										

检查结果: 汽油、柴油设备外建(构)筑物的安全间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定要求。

3、站内设施之间的防火距离

该新建加油站拟设置卸油油气回收系统和加油油气回收系统, 加油站等级为二级加油站。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定, 内部防火间距检查评价见表 3-3。

表 3-3 站内设施之间的防火距离 (m)

项 目	防火间距(m)		检查结果
	标准值	设计值	
埋地油罐与埋地油罐	0.5 (0.5)	1.0 (1.0)	符合
埋地油罐与站房	4 (3)	11.4 (11.4)	符合
通气管管口与油品卸车点	3 (2)	21.5 (20.5)	符合
通气管管口与站房	4 (3.5)	8.1 (8.1)	符合
油品卸车点与站房	5	6	符合
加油机与站房	5 (4)	8.3 (33)	符合
尿素加注机与站房	4	33	符合
配电间与加油机	6	8.3	符合
注：根据 GB50156-2021 第 5.0.13 条表 5.0.13-1 规定，括号内数字为柴油设备			

检查结果：经检查评价，站内设施之间的内部防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定要求。

3.2.2 功能区划分、布置及辅助工程情况

该拟新建加油站功能区划分为站房、罩棚（下设加油区、油罐区）。

出入口与南侧与高速公路相邻，站内自南向北依次布置出入口、罩棚（罩棚下安装 2 台六枪三油品加油机、1 台四枪双油品加油机和 1 台尿素加注机、承重油罐区）、通气管、站房、卸油口。具体见平面布置示意图。

3.2.3 依托原有生产、储存条件的，其依托条件是否安全可靠

该拟新建加油站，仅依托当地电力、市政自来水及市政道路，依托条件均满足项目要求，安全可靠。

3.2.4 总平面布置与相关法律、法规、标准规范的符合性

针对哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资

运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 等法律、法规、标准规范规定，该新建加油站总平面布置、功能分区、出入口设置、加油及卸油行车路线等，检查结果如表 3-4。

表 3-4 总平面布置安全检查表

序号	检查内容	依据	拟设计方案	检查结果
1	车辆入口和出口应分开设置	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.1 条	入口、出口分设置	符合
2	加油站内车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于 4m，双车道或双车停车位宽度不应小于 6m	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.2 条	单车道>4m，双车道>9m	符合
3	站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于 9m	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.2 条	道路转弯半径 9m	符合
4	站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于 8%，且宜坡向站外	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.2 条	停车位为平坡，道路坡度小于 6%	符合
5	加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.2 条	混凝土路面	符合
6	加油作业区域与辅助服务区之间应有界限标识	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.3 条	地面标示线	符合
7	加油作业区域内不得有“明火地点”或“散发火花地点”	《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.5 条	不涉及	符合
8	柴油尾气处理液加注设施的布置，应符合下列规定： 1. 不符合防爆要求的设备，应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于 3m。 2. 符合防爆要求的设备，在进行平面布置时可按加油机对待。 3. 当柴油尾气处理液的储液箱（罐）或撬装设备布置在加油岛上时，容量不得超过 1.2m³，且储液箱（罐）或撬装设备应在岛的两侧边缘 100mm 和岛端 1.2m 以内布置。	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.6 条	尿素加注机为防爆型的	符合
9	电动汽车充电设施应布置在辅助服务区	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.7 条	不涉及	符合

10	加油加气加氢站的变配电间或室外变压器应布置在作业区之外，变配电间的起算点为门窗等洞口	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.8 条	变配电间在作业区之外	符合
11	站房不应布置在爆炸危险区域，站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合 GB 50156-2021 第 14.2.10 条规定	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.9 条	站房不在爆炸危险区、不位于作业区	符合
12	当汽车加油加气加氢站内设置非油品业务建筑物或设施时应符合 GB 50156-2021 第 5.0.10 条规定	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.10 条	未布置在作业区内	符合
13	加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.11 条	爆炸危险区域均在站区内	符合
14	加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于 2.2m 的实体围墙。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于本标准表 4.0.4-表 4.0.8 中安全距离的 1.5 倍，且大于 25m 时，可设置非实体墙。	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.12 条	设置高度不低于 2.2m 的实体围墙（与服务区共享）	符合
15	加油加气站站内设施的防火距离，不应小于 GB 50156-2021 第 5.0.13 条规定	汽车加油加气加氢站技术标准 GB 50156-2021 第 5.0.13 条	防火间距符合 GB 50156-2021 第 5.0.13 条规定	符合

检查结果表明，总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定要求。

第四章 安全对策措施

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站新建项目，除哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》方案中已明确的一部分安全措施外，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021等规范要求，提出如下补充对策措施：

4.1 选址、周边环境及总平面布置安全措施

- 1、总平面布置的内部防火间距必须符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 5.0.13 条规定要求。
- 2、新建项目西侧为竹林、灌木，由于竹叶、树枝、树叶堆积物自燃、雷电引燃、人为引燃等因素影响，均会引起山火，应加强日常警戒。
- 3、加油站属火灾爆炸危险场所，不得在站区内设置与其功能不一致的其他车辆停车位。
- 4、进、出站口设置减速带及限速标志牌；在邻近进、出口的公路边设置有车辆出入减速慢行的警示标志；进口处设置进站须知牌。

4.2 埋地油罐、油管线及重点监管危险化学品的安全措施

- 1、罐池要充分考虑地基沉降的可能性，并做好由此对油罐、进、出油管线连接带来影响的防范措施；为埋地设置，罐顶低于混凝土路面不宜小于 0.9m，应采用专用的密闭井盖和井座。
- 2、必须采取有效的安全措施，防止储罐可能出现的漂移。
- 3、油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底 0.2m 处；油罐及地下管线应采取相应的防腐措施；四周回填料应符合油罐说明书要求。
- 4、汽油属《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通

知》（安监总厅管三〔2011〕142号）确定的重点监管危险化学品，必须按照（安监总厅管三〔2011〕142号）规定的措施和原则要求，设置储罐液位仪，并带远传记录和超液位报警装置，液位仪应配备UPS电源；在卸油管道上设置防溢流阀；配备相应的应急消防器材；人员经培训合格后上岗。

5、油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管；输油管道采用专用双层管道（GB50156-2021第6.3.12条）。

6、埋地工艺管道的埋设深度不得小于0.4m，敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0.2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土（GB50156-2021第6.3.17条）。

7、电缆全程穿热镀锌钢管保护，埋深不低于0.7米。动力、通讯电缆分开敷设，二者平行敷设时，相距大于0.1米；交叉敷设时，相距大于0.25米；电缆与油管道平行敷设时，相距大于1米，交叉敷设时，相距大于0.25米；电缆与其他管道平行敷设时，相距大于0.5米，交叉敷设时，相距大于0.25米。与罐区无关的埋地电缆，距油罐距离大于1米敷设。进入防爆区域内电缆使用防爆接线盒（Exd IIBT4）接线，采用防爆密封接头/堵头。

8、设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统（GB50156-2021第6.1.16条）。

9、卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2%，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%（GB50156-2021第6.3.15条）。

10、按GB 50156-2021规范要求，设置双层罐及管道泄漏检测报警系统。

4.3 加油岛及加油机安全措施

1、加油岛应高出停车场的地坪0.15~0.2m，宽度不应小于1.2m；加油

岛上的罩棚支柱距岛端部不应小于 0.6m；加油岛两端应设防撞栏杆。

2、加油枪与加油机连接管道上应设置拉断阀。

3、当采用正压（潜油泵）供油的加油机时，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。

4、每台加油机两侧设置紧急切断按钮，并在营业厅醒目位置设置能控制所有加油机的紧急切断按钮

5、加注枪应采用自封式加注枪，软管宜设安全拉断阀。

6、采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。

7、加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min。

4.4 供配电及防雷防静电安全措施

1. 爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058 的规定（GB50156-2021 第 13.1.7 条）。

2. 该站内的站房和罩棚等采用接闪带保护。罩棚采用金属屋面，利用屋面作为接闪器。符合如下规定：板间的连接是持久的电气贯通，采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接；金属板下面无易燃物品，热镀锌钢板的厚度大于 0.5mm，铝板的厚度大于 0.65mm，锌板的厚度大于 0.7mm；金属板无绝缘被覆层。

3. 采用多根专设引下线时，应在各引下线上于距地面 0.3m 至 1.8m 之间装设断接卡。

当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时，可不设断接卡，但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板，这些连接板可供测量、接人工接地体和作等电位连接用。

接地装置引下线留置供测量用的测试点，测试点设置数量符合设计要

求，但不少于 2 处，其位置距离散水高度一般为 500~800mm；接地测试点装置应设保护，并做标识。

4. 卸油车辆接地线与卸油口距离不应小于 0.5m(油罐车卸车场地内用于防静电跨接的固定接地装置不应设置在爆炸危险 1 区) (GB50156-2021)。

第 13.2.16 条

5. 信息系统应设不间断供电电源 (GB50156-2021 第 13.1.1 条)。

6. 该站在每台加油机和站房内设置了紧急切断按钮，可以在事故(火灾、超压、超温、泄漏等)发生初期迅速切断加油泵上的电源，阻止事态进一步扩大 (GB50156-2021 第 13.5.2 条)。

7. 本站共设置本站共设置 8 台摄像头，加油区 3 台、卸油口 1 台、罐区 2 台、进出口 2 台。摄像头具备低照度监视功能。硬盘录像机录像存储时间不少于 90 天。罩棚下及卸油区摄像头安装高度不低于 3.5m，位于爆炸危险区域外。工作人员在办公室监视监控器画面就可以实现对罐区、加油区、站房的全天候全方位的动态监视。

4.5 消防安全措施

1、消防设施及器材的配备与管理必须符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 及《汽车加油加气站消防安全管理》XF/T 3004-2020 要求。

2、站房的耐火等级不应低于二级；门、窗应向外开。

3、各危险场所设置醒目的警示标志。

4、罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于 4.5m；罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于 2m。

5、罩棚、便利店、配电室、办公室等处设应急照明，应急照明采用集中电源供电，应急时间不小于 90min。

4.6 其他安全措施

1、应委托具备相应资质的单位进行安全设施设计，并报泾县应急管理局审查备案。

2、工程监理必须聘请相应资质的单位承担；消防及防雷防静电必须经相应资质单位验收并检测合格，以确保工程质量。

3、建筑施工过程中必须采取相应的安全措施并加强安全管理，必须进行风险分析与辨识，制定安全防范措施，防止发生火灾爆炸、坍塌、起重伤害、高处坠落等安全生产事故。

4、工程完成后及时组织防雷防静电、消防及综合验收，加油站运营前，应制定并认真落实各类人员的岗位责任制、安全管理制度及操作规程；相关从业人员经培训后持证上岗。

5、工程完成试运行调试前，必须重新进行危险辨识，制定应急救援预案并报属地应急管理部门备案，配备相应的应急救援器材，落实应急救援人员并定期组织演练。

6、尿素液加注机应符合 JB/T 13050 的要求，采用防爆型车用尿素加注设备，加注枪应采用自封式加注枪，软管宜设安全拉断阀。

7、设有可燃气体报警装置的加油作业区内可允许客户使用手机支付，当现场警报器报警时，应立即停止使用手机和停止加油相关作业，可燃气体检测报警设计应符合 GB/T50493 的规定。

第五章 结论与建议

安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站新建项目，取得中华人民共和国自然资源部关于宣城至东至高速公路泾县至青阳界段项目用地土地征收的批复、取得宣城市商务局《关于安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区南、北加油站规划确认函》，位于安徽省宣城市泾县桃花潭镇桃花潭服务区北区，项目选址符合当地城乡规划。

该新建加油站主要建设内容：二层站房建筑面积 268m²，罩棚投影面积 572m²，30m³ 双层汽油承重罐 3 座、30m³ 双层柴油承重罐 2 座、六枪三油品潜油泵加油机 2 台、四枪双油品潜油泵加油机 1 台，供配电等附属工程。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 第 3.0.9 条判断，该加油站等级为二级加油站。

经对本项目评价范围内涉及的危险、有害因素及程度的分析结果表明，本项目建成运营过程中存在发生火灾、爆炸、中毒窒息、车辆伤害和触电等危险、有害因素；主要是火灾、爆炸和车辆伤害。

经采用定量、定性分析评价结果表明，由于汽、柴油的相当于 TNT 当量较大，燃烧后放出的热量大，固该项目燃爆危险性最大，在采取了安全技术措施后其危险程度降低，风险可接受。依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）辨识表明，不构成危险化学品重大危险源。

经对哈尔滨天源石化工程设计有限责任公司设计的《安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站总平面布置图》分析评价，其外部安全间距、内部防火间距及选用的设施设备与工艺技术符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规范规定。

建议项目建设单位在本项目实施过程中，逐条落实本报告第四章列出的对策措施与建议，以提高其本质安全程度。

综上所述：新建项目安徽建工集团投资运营管理有限公司泾县桃花潭服务区北加油站采用的技术及工艺符合《汽车加油加气加氢站技术标准》GB 50156-2021 规定，项目建成后满足法律法规及规范要求的安全条件。

附件一 安全评价方法介绍

F1.1 安全检查表法

安全检查表（Safety Check List）法是系统安全工程的一种最基础、最简便并被广泛应用的系统危险性评价方法。编制检查表的依据，主要是国家及行业的有关法律、法规、部分企业的事故案例与安全管理经验、教训等。检查表编制完成后，再依照检查表，逐一对项目的安全技术和管理工作进行审查。

本次评价编制的安全检查表，其内容主要是围绕安全设计工作中应当完成或应予以关注的有关项目。

本检查表主要供设计人员、安全检查人员、安全监察人员在处理、检查安全专项工作中使用，名称上一般称为“设计安全检查表”。通过该表可以帮助设计人员和安全管理人員识别工程的主要危险、有害因素，以避免安全工作上漏项。

另外，如果对检查项目赋以评分，则安全检查表还可用作半定量的安全评价。

F1.2 预先危险性分析概述

预先危险性分析是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法。其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。

1 步骤

(1) 对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解。

(2) 收集以往的经验 and 同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件。

(3) 根据经验、技术诊断等方法确定危险源。

(4) 识别危险转化条件，研究危险因素转变成事故的触发条件。

(5) 进行危险性分级，确定其危险程度，找出应重点控制的危险源。

2 危险性等级

按危险、有害因素导致的事故的危险（危害）程度，将危险有害因素划分为四个危险等级。如附表 1-1 所示。

附表 1-1 危险性等级划分

级别	危险程度	可能导致的后果
I 级	安全的 (可忽视的)	不会造成人员伤亡和系统破坏
II 级	临界的	处于事故边缘状态，暂时尚不能造成人员伤亡和系统损坏或降低系统性能，应予排除，可采取控制措施
III 级	危险的	会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范措施
IV 级	灾难性的	造成人员重大伤亡及系统严重损坏，必须予以果断排除并进行重点防范

附件二 危险有害因素辨识

汽油危险、有害特性表

标识	中文名：汽油	英文名：Gasoline	
	分子式：	分子量：	CAS 号：8006-61-9
	危险性类别：易燃液体, 类别 2*、生殖细胞致突变性, 类别 1B、致癌性, 类别 2、吸入危害, 类别 1、危害水生环境-急性危害, 类别 2、危害水生环境-长期危害, 类别 2		化学类别：
主要组成与性状	主要成分：C4~C12 脂肪烃和环烷烃。		
	主要用途：主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业，也可用作机械零件的去污剂。		
	外观与性状：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。		
健康危害	侵入途径：		
	急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。可伴有中毒性周围神经病及化学性肺炎。部分患者出现中毒性精神病。液体吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。吞咽引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状，并可引起肝、肾损害。慢性中毒：神经衰弱综合征、植物神经功能紊乱、周围神经病。严重中毒出现中毒性脑病，症状类似精神分裂症。皮肤损害。		
急救措施	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。		
燃爆特性与消防	燃烧性：易燃	闪点（℃）：-46℃	
	爆炸下限（%）：1.3	引燃温度（℃）：415~530	
	爆炸上限（%）：6.0	最小点火能（mJ）：	
	危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
	灭火方法：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。		
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。		
操作处置与储存	操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。		
防护措施	车间卫生标准：中国 MAC（mg/m ³ ）：300【溶剂汽油】； 前苏联 MAC（mg/m ³ ）：300 美国 TVL-TWA：ACGIH 300ppm, 890mg/m ³ 美国 TLV-STEL：ACGIH 500ppm, 1480mg/m ³		

	工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。		
理化性质	熔点（℃）：<-60	沸点（℃）：40~200	相对密度（水=1）：0.70~0.79
	饱和蒸气压（kPa）：无资料		相对密度（空气=1）：3.5
	燃烧热（kJ/mol）：无资料	临界温度（℃）：无资料	临界压力：无资料
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。		
稳定性和反应活性	稳定性：		
	聚合危害		
	禁忌物：强氧化剂		
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。		
毒理学资料	LD50：67000 mg/kg(小鼠经口)(120 号溶剂汽油) LC50：103000mg/m ³ ，2 小时(小鼠吸入)(120 号溶剂汽油)		
环境资料	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。		
废弃	用焚烧法处置。		
运输信息	序号：1674		UN 编号：1203
	包装类别：052		包装标志：
	包装方法：小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。		
	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。		

柴油危险、有害特性表

标识	中文名：柴油		英文名：Diesel oil	
	分子式：烃类(碳原子数约 10~22) 混合物		分子量：无资料	CAS 号：68334-30-5
	危险性类别：易燃液体, 类别 3			
主要组成与性状	主要成分：主要是由烷烃、烯烃、环烷烃、芳香烃、多环芳烃与少量硫(2~60g/kg)、氮(<1g/kg)及添加剂组成的混合物			
	主要用途：用作柴油机的燃料。			
	外观与性状：稍有粘性的棕色液体。			
健康危害	急性中毒：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。			
急救措施	皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：尽快彻底洗胃。就医。			

燃爆特性与消防	燃烧性：易燃，极具刺激性。		55℃≤闪点≤75℃	
	爆炸下限（%）：0.7		引燃温度（℃）：257	
	爆炸上限（%）：5.0		沸点(℃)：180～370	
	危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。			
	灭火方法：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。			
泄漏应急处理	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。			
操作处置与储存	操作注意事项：密闭操作，注意通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。			
防护措施	车间卫生标准：中国 MAC（mg/m³）：未制定标准 前苏联 MAC（mg/m³）：未制定标准 美国 TVL-TWA：未制定标准 美国 TLV-STEL：未制定标准 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：戴橡胶耐油手套。 其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。			
理化性质	熔点（℃）：-18		沸点（℃）：282-338	
	饱和蒸气压（kPa）：无资料		相对密度（水=1）：0.87-0.9	
	燃烧热（kJ/mol）：无资料		相对密度（空气=1）：无资料	
	溶解性：不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇、脂肪。		临界温度（℃）：无资料	
稳定性和反应活性	稳定性：正常和储存条件下稳定			
	聚合危害：无资料			
	禁忌物：强氧化剂、卤素。			
	燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。			
毒理学资料	LD50：无资料 LC50：无资料			
环境资料	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。			
废弃	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。			
运输信息	序号：1674		UN 编号：1202	
	包装类别：III		包装标志：易燃液体	
	包装方法：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。按照生产商推荐的方法进行包装			


	运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输船舶必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。
--	--

尿素危险、有害特性表

化 学 品 名 称	中文名称：尿素 英文名称：urea carbamide 危规号：无资料 CAS号：57-13-6 分子式：$\text{CH}_4\text{N}_2\text{O}$ 分子量：60.06 危险性别：UN编号：无资料
危险性概述	健康危害：本品属微毒类。对眼睛、皮肤和粘膜有刺激作用。 环境危害：对环境可能有危害，对水体可造成污染。 燃爆危险：本品不燃，具刺激性。
急救措施	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。
消防措施	危险特性：遇明火、高热可燃。与次氯酸钠、次氯酸钙反应生成有爆炸性的三氯化氮。受高热分解放出有毒的气体。 有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物。 灭火方法：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。灭火时尽可能将容器从火场移至空旷处。然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。
泄漏应急处理	隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘口罩，穿一般作业工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏：小心扫起，置于袋中转移至安全场所。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。
接触控制及 个体防护	中国 MAC(mg/m³): 未制定标准 前苏联 MAC(mg/m³): 10 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。
理化特性	外观与性状：白色结晶或粉末，有氨的气味 溶解性：溶于水、甲醇、乙醇，微溶于乙醚、氯仿、苯。 熔点(°C): 132.7 沸点(°C): 分解 闪点(°C): 无意义 相对密度(水=1): 1.35 相对蒸气密度(空气=1): 无资料 燃烧热(kJ/mol): 无资料 临界温度(°C): 无意义 临界压力(MPa): 4.52 引燃温度(°C): 无意义 主要用途：用作肥料、动物饲料、炸药、稳定剂和制脲醛树脂的原料等。 禁配物：强氧化剂、强酸、亚硝酸钠、干粉。
毒理学资料	LD50: 14300 mg/kg(大鼠经口) LC50: 无资料 运输信息 包装方法：无资料 运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。车辆运输完毕应进行彻底清扫、公路运输时要按规定路线行驶。

附件三 附图

1、区域位置图

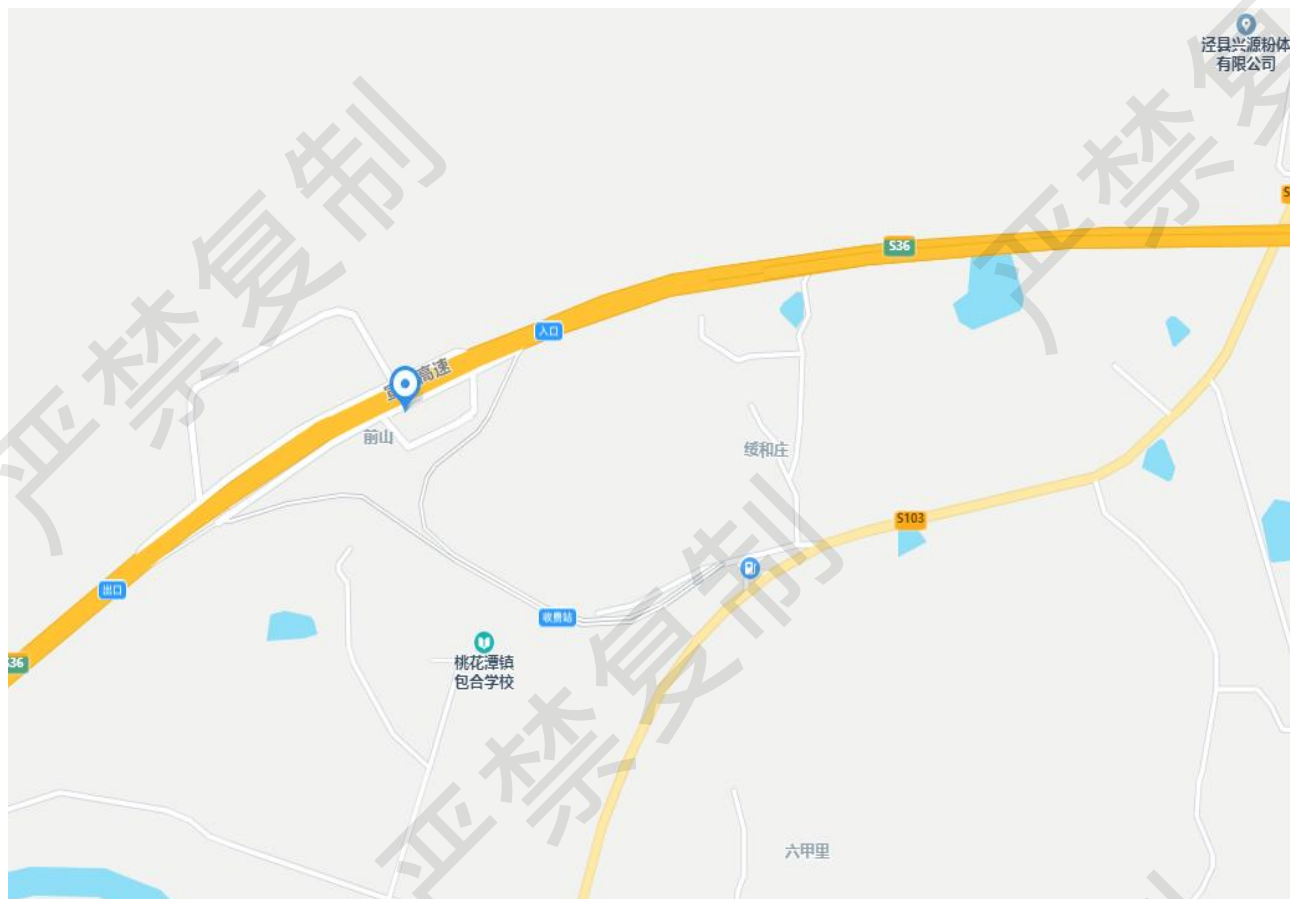

附件四 附件材料清单

- 1、安全评价项目委托书
- 2、项目核准批复
- 3、建设营业执照
- 4、企业名称自主申报告知书
- 5、土地批复文件
- 6、总平面布置图